


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....2 шт.
Кронштейн2 шт.
Шайба 8.....2 шт.

Планка закладная М8..... 2 шт.
Шарнир.....2 шт.
Руководство по установке...1 шт.

Схема установки

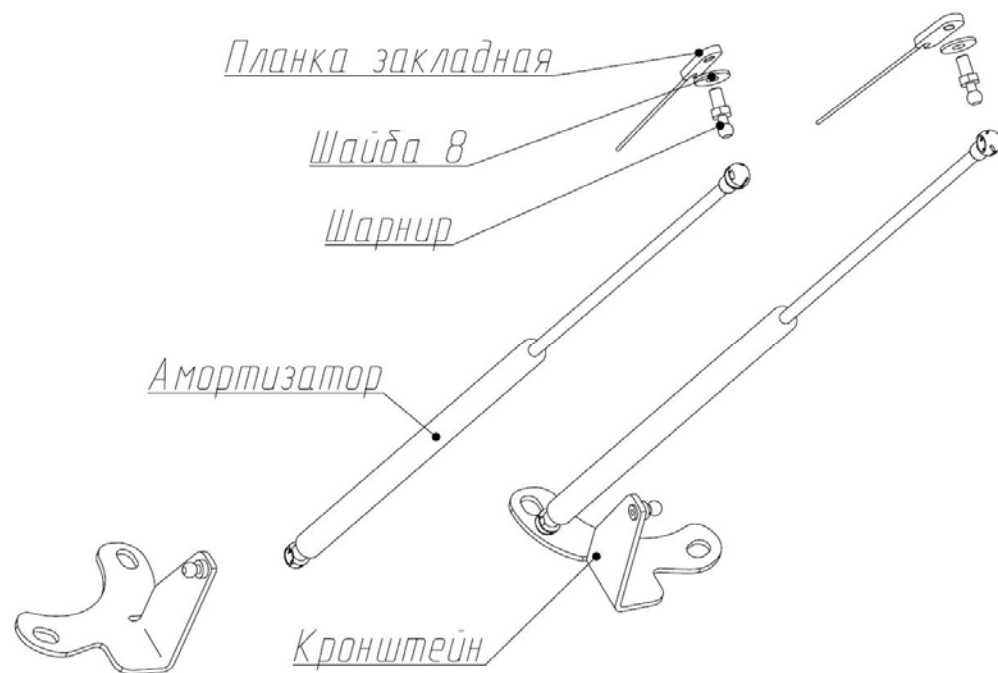

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Hyundai Tucson IV (2021-)
KIA Sportage V (2021-)

Артикул: UHYTUC021



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

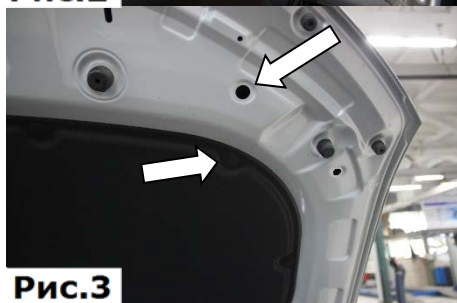


Рис.3

1. Торцевой головкой №14 открутить болты крепления стойки, показанные на рисунке (Рис.1).

2. Установить кронштейн, сдвинув к центру стойки. Затянуть штатные болты торцевой головкой №14 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).

3. Демонтировать пистон крепления обшивки капота, показанный на рисунке. В технологическое отверстие завести закладную и довести ее до отверстия, в котором располагался пистон (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Закрутить в закладную шарнир с шайбой 8, затянуть торцевой головкой №12 с усилием 23Нм (Рис.4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.5).

8. Закрыть капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!